

APŽIŪROS ATASKAITA:

Nuotraukos - <https://drive.google.com/open?id=15a0iirZEDIZ4NZDCyMISwJLjhnVXRbvQ>

Apžiūros rezultatai:

Kėbulas

Dešinės pusės veidrodėlis nubrauktas.

Dešinė pusė visa glaistyta ir perdažyta, vietomis glaisto storis siekia 1 mm.

Stogas ir kapotas po krušos nusėtas mažomis duobutėmis, viena didesnė duobutė pažeidusi dažus.

Stogas rūdija virš priekinio stiklo

Dešinėje pusėje priekinis bamperis ir sparnas apdraskyti ir nekokybiškai apdažyti.

Kairės pusės keleivio durelės nesmarkiai įlenktos ir 2 cent monetos dydžio nėra dažų sluoksnio

Variklio skyriuje dešiniame kampe prie žibinto matosi virinimo žymės ir prasidėjusi korozija.

Matosi dešinio priekinio amortizatoriaus lizdo nekokybiškas remontas.

Priekinis kairys žibintas ne originalus.

Pakaba

Važiuojant vairą nežymiai traukia į dešinę. Reikia daryti ratų geometriją.

Sukant į dešinę, kairiame galiniame rate girdisi smarkus lietimų garsas

Galiniai stabdžiai neveiksnius ir smarkiai paveikti korozijos

Galinio lango valytuvai neturi apsaugos detalės

Galiniai parktronikai neveikia

Salonas

Vairuotojo sėdynės atkaltės apmušalas plyšęs

Durelių vidinės rankenėlės turi intensyvių dėvėjimo žymiu

Galinėje sėdynėje atkaltėje trūksta saugos diržo apdailos detales

Bagażines kilimėlis su savadarbe medžio plokšte.

Taip pat:

Nėra atsarginio rato.

Automobilis su žieminėmis padangomis. Protektorius 8-8,4mm

Nulūžusi antena

Vertinimas balais 5 iš 10.

Preliminariai norint tvarkingai sutvarkyti automobilį remontams reikės skirti apie 1000€.